

施工説明書


施工店様へのお願い

- 施工前に必ずこの説明書をお読みください。
- お客様に商品説明をしていただき、必ず取扱説明書をお渡しください。

安全上のご注意


⚠ 警告

- 結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因となります。

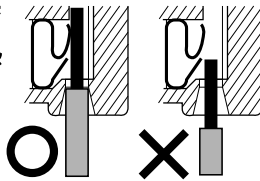

- 負荷容量を超えて使用しないでください。発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因となります。


ハンドルのはずし方

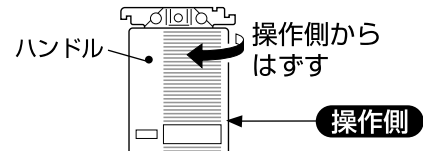

- ご注意
プレートを取り付けたままでハンドルをはずさないでください。器具の破損の原因となります。

※施工後、ハンドル表面の保護フィルムをはがしてください。

配線図

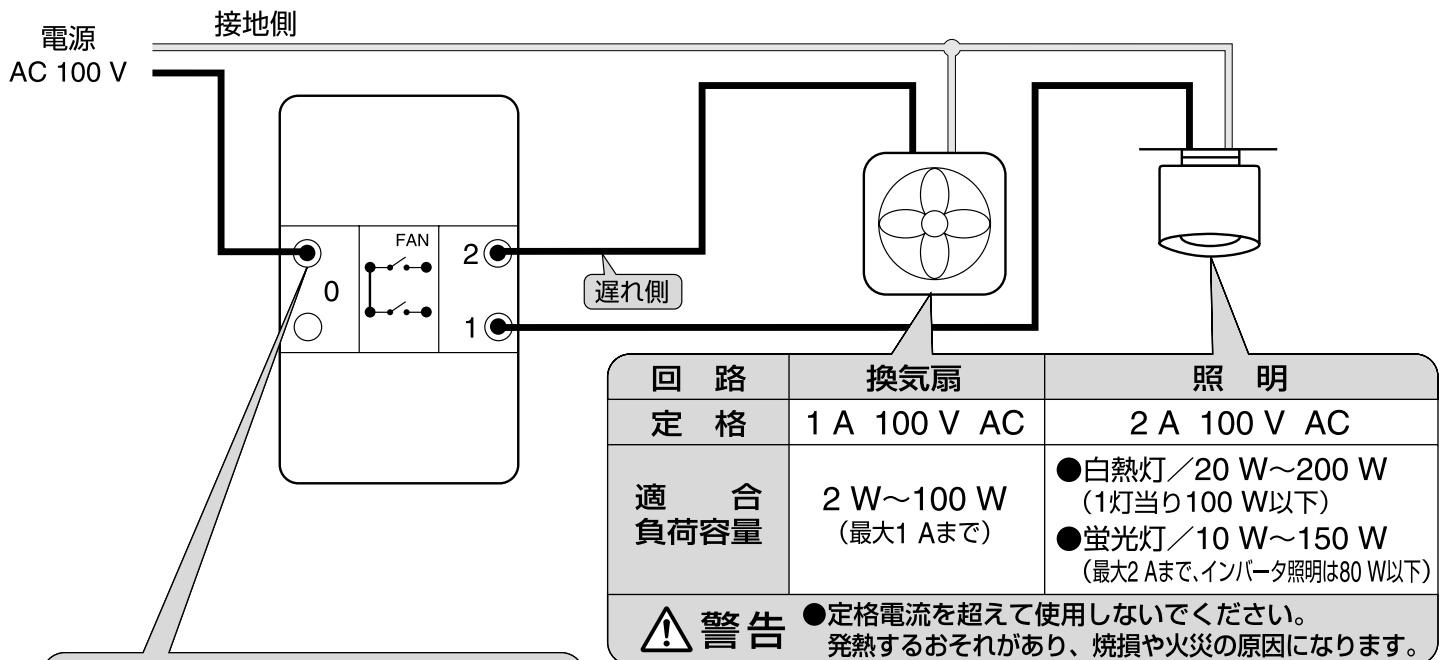

φ 1.6 φ 2 Cu(銅) 単線専用

⚠ 警告

- 差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあります。

12⁺²₋₃ mm

●ご注意

- 換気扇は制御回路を内蔵する換気扇には使用しないでください。(自動運転タイプやDCモータータイプなど)
- 必ず適合負荷範囲内の照明と換気扇を接続してご使用ください。適合負荷容量未滿では表示ランプが暗くなり、遅れ時間が短くなります。

遅れ時間を変えるとき

- 遅れ時間は「約3分」に設定してあります。

- ツマミを右へ回すと長く、左へ回すと短くなります。

※遅れ時間は周囲温度・電圧などにより変化する場合があります。

※目盛は目安として表示していますのでセット後必ず動作させて時間をご確認ください。

目盛位置	30秒	3分	5分
遅れ時間	10～55秒	130～250秒	210～410秒

施工上のご注意

故障の原因となります。

1. 負荷側を短絡させないでください。内部部品が劣化して、使用できなくなります。
2. メガ測定ではこの器具をはずしてください。

※電線(電路)と大地間のメガ測定は取り付けたままでできます。