	原因	対処方法	や 施工時
文字 水工設工 インチンの高速数チャンネルが一致していません オンチンの高速数チャンネルが一致していません オンチンの高速数チャンネルが一致しています スイッチの高波数チャンネル スパッチの高波数チャン スパッチの スパッチの スパッチの スパッチ ス	無線アダプタ/AiSEG2がある場合で一部のスイッチ (受信器)が無線アダプタ/AiSEG2に登録済となっ ており、周波数チャンネルが不一致になっている。	 第■0 39チャンネル(**1)のスイッチ(受信器)を無線アダプタ/ AiSEG2にボタン登録してください。 無線アダプタの場合 ⇒ P.67 AiSEG2の場合 ⇒ P.71 **チャンネルは、左記アプリ画面下方向に移動すると確認できます。 第■2 エラー画面を下にスクロールし、名称設定済のスイッ チリストから39チャンネルのスイッチ(受信器)を選 択して削除してください。 第■6 削除したスイッチ(受信器)に対して『「名称設定」から再 設定するための事前準備」をしてください。 ⇒ P.43 第■6 削除したスイッチ(受信器)に対して『「名称設定」から再 設定するための事前準備」をしてください。 ⇒ P.43 第■6 「スイッチアプリ」の施工の続きから「スイッチを追加 する」を選択し、削除したスイッチ(受信器)の「名称 設定」をしてください。 ⇒ P.15 第■6 すべてのスイッチ(受信器)が同一チャンネルになってい ることを確認し、「名称設定完了」を選択してください。 (*1)工場出荷状態のチャンネル スイッチ周波数チャンネルの不整合で 「通信確認」ができないときの仕組み ▶P.85 	に設定すること はじめに設定すること い 照明を操作するには ない に に に に に に に に に に に に に に に に に に
	原因	対処方法	▶ その他の設定手順・各種設定方

	原因	対処方法
エラー 通信エラーが発生しました。 再度、「登録」を押してください。 閉じる エラー エラー 七気OFF発信器の 取扱説明書をご確認のうえ 再度、「登録」を押してください。 閉じる	発信器が登録モードになっていない。	以下の手順で発信器を登録モードに移行させたあと、再度 [登録]を押してください。 一括OFF発信器の場合 [ピ]と鳴るまで登録ボタンを3秒以上長押し してください。 シーンリモコンの場合 本体上部の赤ランプが点灯するまで[1]と [5]を2秒以上長押ししてください。
	登録対象の発信器が登録モードになっているとき に、別の発信器が登録モードになった。	登録対象でない発信器の登録モードを解除し、再度「登録」 を押してください。

< 困ったときは?

資料編