■本体との接続

●本体の極性表示側（凸部側）を図のような方向に合わせてから接続してください。

●接続のみの場合は、カバーをはずす必要はありません。

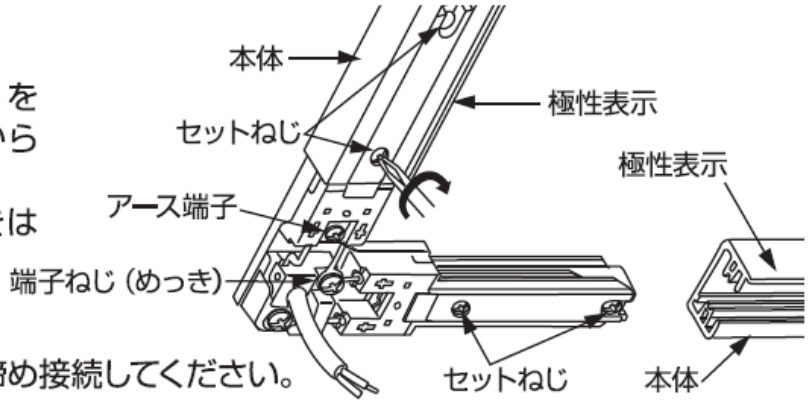

■電源の接続

●電源の接続は、端子ねじに巻締め接続してください。

●電源の接続は、極性表示側（端子ねじにめっきしてある側）を必ず接地側としてください。

禁止

●**施工中、落としたり、ぶつけるなど商品に強い衝撃を与えない** 破損の原因になります。

●**田の字形に施工中に本体を接続した状態で、本体を90mm/1m以上曲げない** 無理な力を与えると、破損の原因になります。

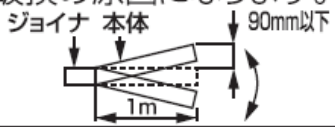

注意

●**ジョイナ差込部と本体が一直線となるように取り付ける**

●**セットねじ及び端子ねじは確実に締め付ける（締付トルク セットねじ:0.98Nm～1.32Nm、端子ねじ:1.2Nm～1.5Nm）**不備があると感電・火災の原因になります。

●**回路をブロック別に分割する方法は、カバー裏面を参照する**

●**アースが必要な場合は、3心ケーブルを使用し、1心をアース端子に巻締め接続する。（締付トルク:1.2Nm～1.5Nm）**不備があると感電・火災の原因になります。