


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合器具と組み合わせて使用してください。器具側の承認図を確認してください。
適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因となります。

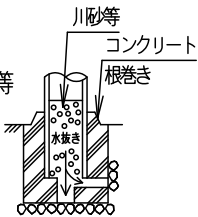

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。
事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、あらかじめご了承ください。

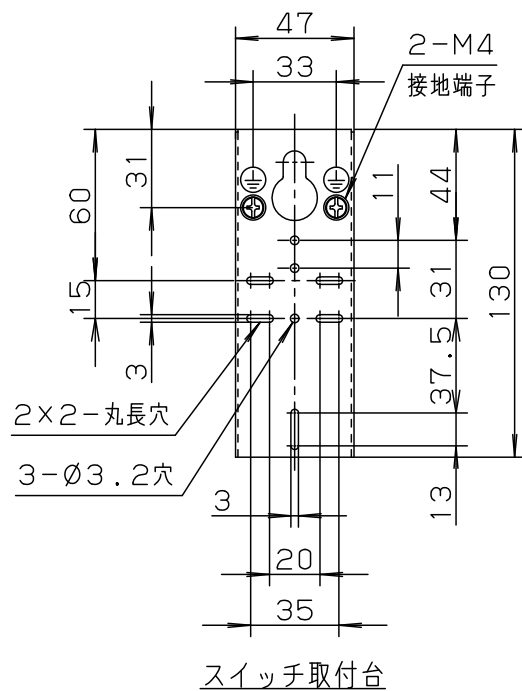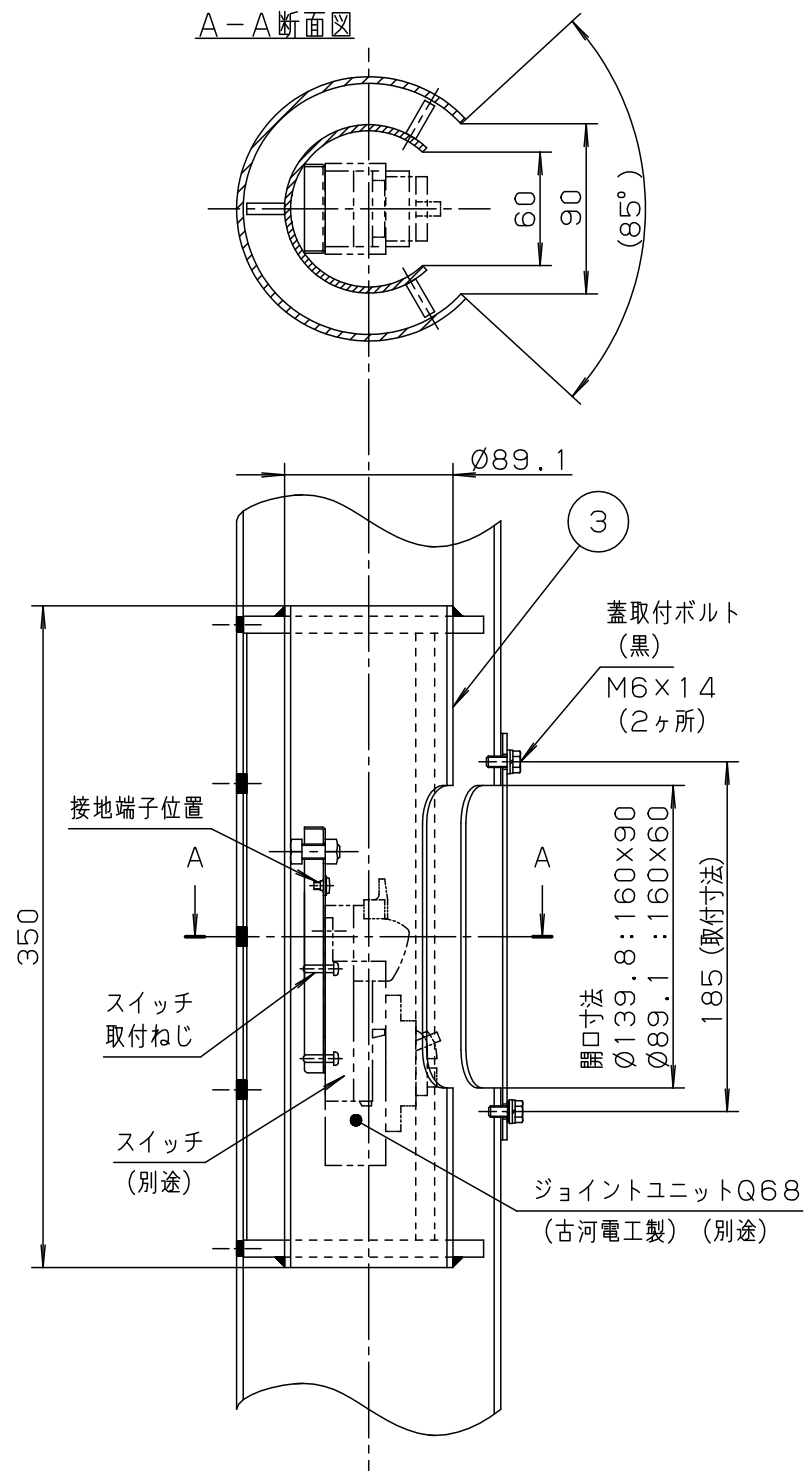


コンクリート基礎（標準的な地盤の場合）
幅（角または丸）800×深さ1100
（灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります）

ケーブル保護管
（別途）

G. L

2-100×60穴
（電源用）

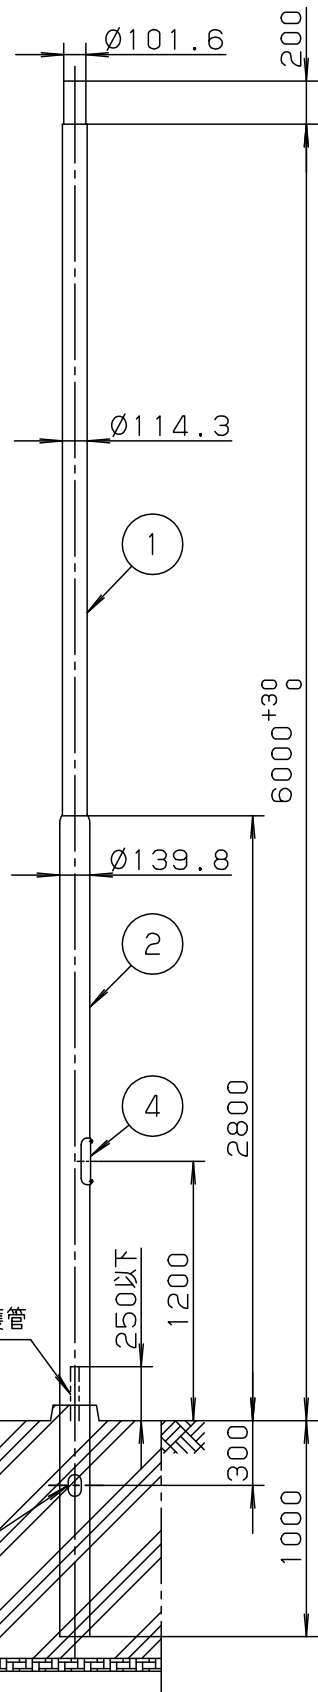

適合アーム	
DYDX (H) 4051	DYDX (H) 4052
DYDX (H) 4053	

※適合は上記の承認図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。
加工図面を確認してください。

ポール内蔵可能スイッチ	
15A 2P用 1個	
または ジョイントユニットQ68（古河電工製）	
FEQ68-15A、FMQ68-15A	

〈別表〉

処理・仕上げ	
溶融Zn-Al-Mg合金メッキ（HZA50A）	
前処理後ミディアムグレーメタリック 半つや消し	
ポリエステル粉体塗装	

器具質量		87.0kg	
特記事項			
5			
4	蓋	鋼板 (t2.3)	別表参照
3	補強管	鋼管 (t3.2) (STK400)	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A)
2	下部柱	鋼管 (t3.5) (STK500)	別表参照
1	上部柱	鋼管 (t3.5) (STK500)	別表参照
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	(ポール) DYDX4600H		
図番	DYDX4600H-K		林 田 島
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社